




Das Original

TSI 15/2013

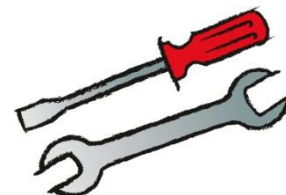

Уплотнение крышки ГБЦ

Образование трещин из-за избыточного сжатия

Прокладка крышки ГБЦ часто подвергается рекламации. Анализ случаев из практики показывает: причина заключается не в прокладке.

Картина повреждения:



Возможные причины:

- Момент затяжки крышки головки цилиндров был слишком большим
- Не были выполнены указания производителя по затяжке
- Крышка головки цилиндров была перекошена
- Разъединительные элементы оказались неисправны
- Крепежные элементы оказались повреждены

Последствия:

Прокладка, изготовленная из высококачественных эластомерных искусственных материалов или мягких материалов, не выдержала такого усилия и порвалась.

Меры:

Необходимо выполнять общие инструкции по монтажу изготовителя моторов.

Проверьте элементы крепления и разъединения, а также саму крышку ГБЦ.